

LYNGHOLM KLOAKSERVICE KLOAKRENOVERING TV-INSPEKTION



LYNGHOLM BLEV STIFTET I 1974 MED EN BUDCYKEL & SVUPPER

I DAG BESTÅR LYNGHOLM AF 3 AFDELINGER DER RÅDER OVER...

50	MEDARBEJDERE	11	SLAMSUGERE
10	KONTORANSATTE	7	LADVOGNE
3	ROTTEBEKÆMPERE	4	TV-INSPEKTIONSVOGNE
3	MÆND PÅ DØGNVAGT	3	BOREVOGNE
1	AUT. KLOAKMESTER	1	SATELLITSPULEVOGN
1	CHAUFFØRLÆRLING	1	PUNKT/STRØMPEVOGN
1	MEKANIKER	1	FRÆSEVOGN
		1	VACCUMGRAVEVOGN

LYNGHOLM HAR PERSONBETJENT DØGNVAGT OGSÅ I WEEKENDER OG ALLE HELLIGDAGE
VI HAR ALTID MINDST 3 SLAMSUGER TIL RÅDIGHED HELE DØGNET TIL AKUT RENSNING
OG FORBINDELSE MED SKYBRUD SAMT GRAVEHOLD TIL SPRÆNGTE VANDLEDNINGER

VI MODTAGER / SENDER FAKTURA VIA EAN

VI FREMSENDER TV-INSPEKTIONSRAPPORTER ELEKTRONISK

VI KAN DIGITALISERE KLOAKTEGNINGER OG UDPRINTE VIA PLOTTER I A1 FORMAT

VI HAR FULDT DIGITALT WORKFLOW

Sådan læses TV-rapporten:

LYNGHOLM

AUT. KLOAKMESTRE

LYNGHOLM TV-INSPEKTION ApSAvedøreholmen 58 2650 Hvidovre
Telefon 36 77 00 77 www.Lyngholm.dk**TV**
INSPEKTION

Kundenavn: Lyngholm TV-inspektion					Media: : Harddisk					System : Regnvand					Dato : 12-07-2017					Rapp. nr.: 12009397 001										
Sagsnavn: Avedøreholmen 58					Media-ID: : LY157069					Spulet før : Ja					Brug : I brug					Firma: : Lyngholm TV-inspektion A/S										
Inspektionsårsag: Nyanlæg					Insp.metode : Drejbart kamera					Medstrøms : Ja					Vejrlig : Tørvejr					Operatør : Fny										
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER				
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			1					
00:00:03		0,00	ø110	OP	Plast	KO			0																		Start i 21A			
00:00:22		0,40																OK					12	R			Fodbøjning			
00:01:08	1_3A	0,88											RB										08 - 12	B						
00:01:34	1_4A	1,83														FO							08 - 12	A						
00:01:35		1,83																												
00:01:37		1,83							0																					

Angiver
Nummeret på
fotoet, som vores
kamera har taget
af kloakrøret på
afstanden angivet
under "Afstand".

Afstand, fra startpunkt til slutpunkt.

Angiver materialet som
rørene er lavet af. I dette
tilfælde, plast.

Angiver diameteren på rørene.
I dette eksempel er
diameteren ø110

I disse 3 kolonner angives hvilke skader vi har fundet under
inspektionen af rørene. Bemærk at vi fokuserer på skadeklasse
3 og 4, hvilket indikerer at rørene kræver reparation.

Her finder du yderligere
bemærkninger og informationer som
eksempelvis dybde (D) og
belægningstype (B).

I dette felt kan du se hvilken strækning der er kørt i rørene.
Der henvises her til den medfølgende tegning.

**START
HER**

Tekstfil :	Rapporttype :	ID : 1	Startpunkt :	Slutpunkt :
		Stikledn. (fra Br.)	Type : Punkt	Grenrør
Filmfil : GR-21A - 1257 14.mpg	Fysisk Indeks :	10	Nummer : 21A	GR
Bemærkning :			Sted/Gade :	Adresse-ID :



Kære kunde,

Tak fordi du valgte os til at udføre tv-inspektionen af dit kloaksystem.

På denne og de følgende sider følger en forklaring af de forskellige typer af fejl, der kan forekomme i din tv-rapport. Har du yderligere spørgsmål vedrørende rapporten, er du velkommen til at skrive til tv@lyngholm.dk eller ringe til os på 36 77 00 77.

Observationer

Alle observerede fejl ifm. tv-inspektionen bliver inddelt i fire forskellige fejlklasser (klasse 1-4).

De fire fejlklasser kan specificeres således:

1. **Mindre værdi**
2. **Middel værdi**
3. **Stor værdi**
4. **Observationer, som straks skal medføre indgreb i ledningssystemet**

Ved grenrør og påhugning anvendes klasse 0 for korrekt udførelse.

Vi opererer med observationer, som anses for at være væsentlige ved bedømmelsen af en lednings tilstand. Hver observation kan identificeres ved en kode på to bogstaver, der skal anvendes ved evt. EDB-kodning.

En observations placering på rørvæggen kan angives ved en urreference.

En observation fra kl. 09 til 03 (0903) svarer til en observation på den øverste halvdel af røret. En observation kl. 06 svarer til en skade i bunden af røret osv.

På figuren nedenfor er urreferencen illustreret:



Opmærksomheden henledes på, at klassificeringen af forhindringer er speciel, da den angiver, om forhindringen fjernes (1), ændrer position (2) eller er intakt samme sted (3) efter inspektionen.

Endvidere kan der være vanskeligheder med rapportering af fine revner (RB1), da f.eks. støbeskel og markeringer fra støbeforme kan ligne fine brudlinjer.



Oversigt over observationer

Vandforekomst:

Vand	VA	%
------	----	---

Rørenes fysiske tilstand:

Revner/brud	RB	1-4
Overfladebeskadigelse	OB	1-4
Produktionsfejl	PF	1-4
Deformation	DE	1-4
Forskudt indsamling	FS	1-4
Indhængende samlingsmateriale	IS	1-4

Driftsmæssig tilstand:

Rødder	RØ	1-4
Indsivning	IN	1-4
Aflejring	AF	1-4
Belægning	BE	1-4
Forhindring	FO	1-4

Specielle konstruktioner:

Grenrør	GR	0-1
Sadelgrenrør	SG	1-3
Påhugning	PH	1-4
Påboring	PB	1-4
Opskæring af stik	OS	1-4
Tilslutning ved overgangsprofil	OP	1-4
Overgang ved konstruktionsændring	OK	0-4

Observation

Type

Beskrivelse

RB

A	Afskalning
B	Brud
C	Cirkulær – revne forløber vinkelret på røraksen
L	Langsgående – revne forløber langs røraksen
S	Sammensatte – kombination af både langsgående og cirkulære revner

OB

Ingen typer

PF

A	Andet (blæredannelse, manglende udhærdning, dårlig syning m.m.)
C	Cirkulær – produktionsfejl forløber vinkelret på røraksen
D	Defekt svejsesvulst
F	Folder
H	Hvide mærker (plast)
I	Løs inderfolie
L	Langsgående – produktionsfejl forløber langs på røraksen
M	Misfarvning
R	Stenreder, støbefejl, porøse rør
S	Sammensat – kombination af både langsgående og cirkulære produktionsfejl

DE

H	Horisontal deformation – bredden af røret er reduceret
K	Knækdeformation
P	Punktreformation
V	Vertikal deformation – højden af røret er reduceret

FS

F	Forskudt samling (forskydning i tværgående retning)
V	Vinkeldrejning (retningsændring i samling)
Å	Åben samling (forskydning i langsgående retning)

IS

A	Samlingsmateriale
G	Samlingsmateriale er en gummiring



RØ	F	Fine rødder
	P	Pælerod
	R	Rodklump
IN	R	På rørvæg
	S	I samling
AF	A	Aflejring er af anden type
	F	Fastsiddende
	H	Hårde materialer (beton, harpiksklumper m.m.)
	P	Papir/fækalier
	S	Sand/grus
BE	A	Belægning er af anden type
	F	Fedt
	K	Kloakhud
	R	På rørvæg
	S	I samling
FO	U	Udfældninger (uorganisk materiale, såsom jern, okker, kalk mv.)
	A	Forhindring er af anden type
	F	Fastklemt i samling
	G	Genstand i bundløb
	H	Hænger ind fra stikledning
	I	Indbygget forhindring (fx ophængt kabel)
	L	Ledning, rør eller kabel gennem rør
GR	S	Stikker frem fra rørvæg
	A	Stiktilslutninger er afproppet
SG	I	Indragende foring eller plastrør fra grenrør
	A	Stiktilslutning er afproppet
	I	Indragende stiktilslutning
PH	M	Manglende forbindelse mellem sadelgrenrør og hovedledning
	A	Stiktilslutning er afproppet
	I	Indragende stiktilslutning
PB	M	Manglende forbindelse mellem stikledning og hovedledning
	A	Stiktilslutning er afproppet
	I	Indragende stiktilslutning
OS	M	Manglende forbindelse mellem stikledning og hovedledning
	A	Stikledninger er afproppet
	I	Indragende stiktilslutning
OP	M	Manglende forbindelse mellem stikledning og hovedledning
	A	Stikledning er afproppet
	F	Folder
	H	Harpiksklumper
OK	O	OPH dækker ikke hele stikopskæringen
	D	Dimensionsændring
	M	Materialeændring
	R	Retningsændringer (bøjninger)
	T	Tværsnitsændring



LYNGHOLM

AUT. KLOAKMESTRE


36 77 00 77

TEGNING ER
IKKE MÅLFAST

kls

Dato:
6/2-19

Kunde:
Karl Gjellerups Alle/Gustav
Esmans Alle
2860 Søborg
T161446

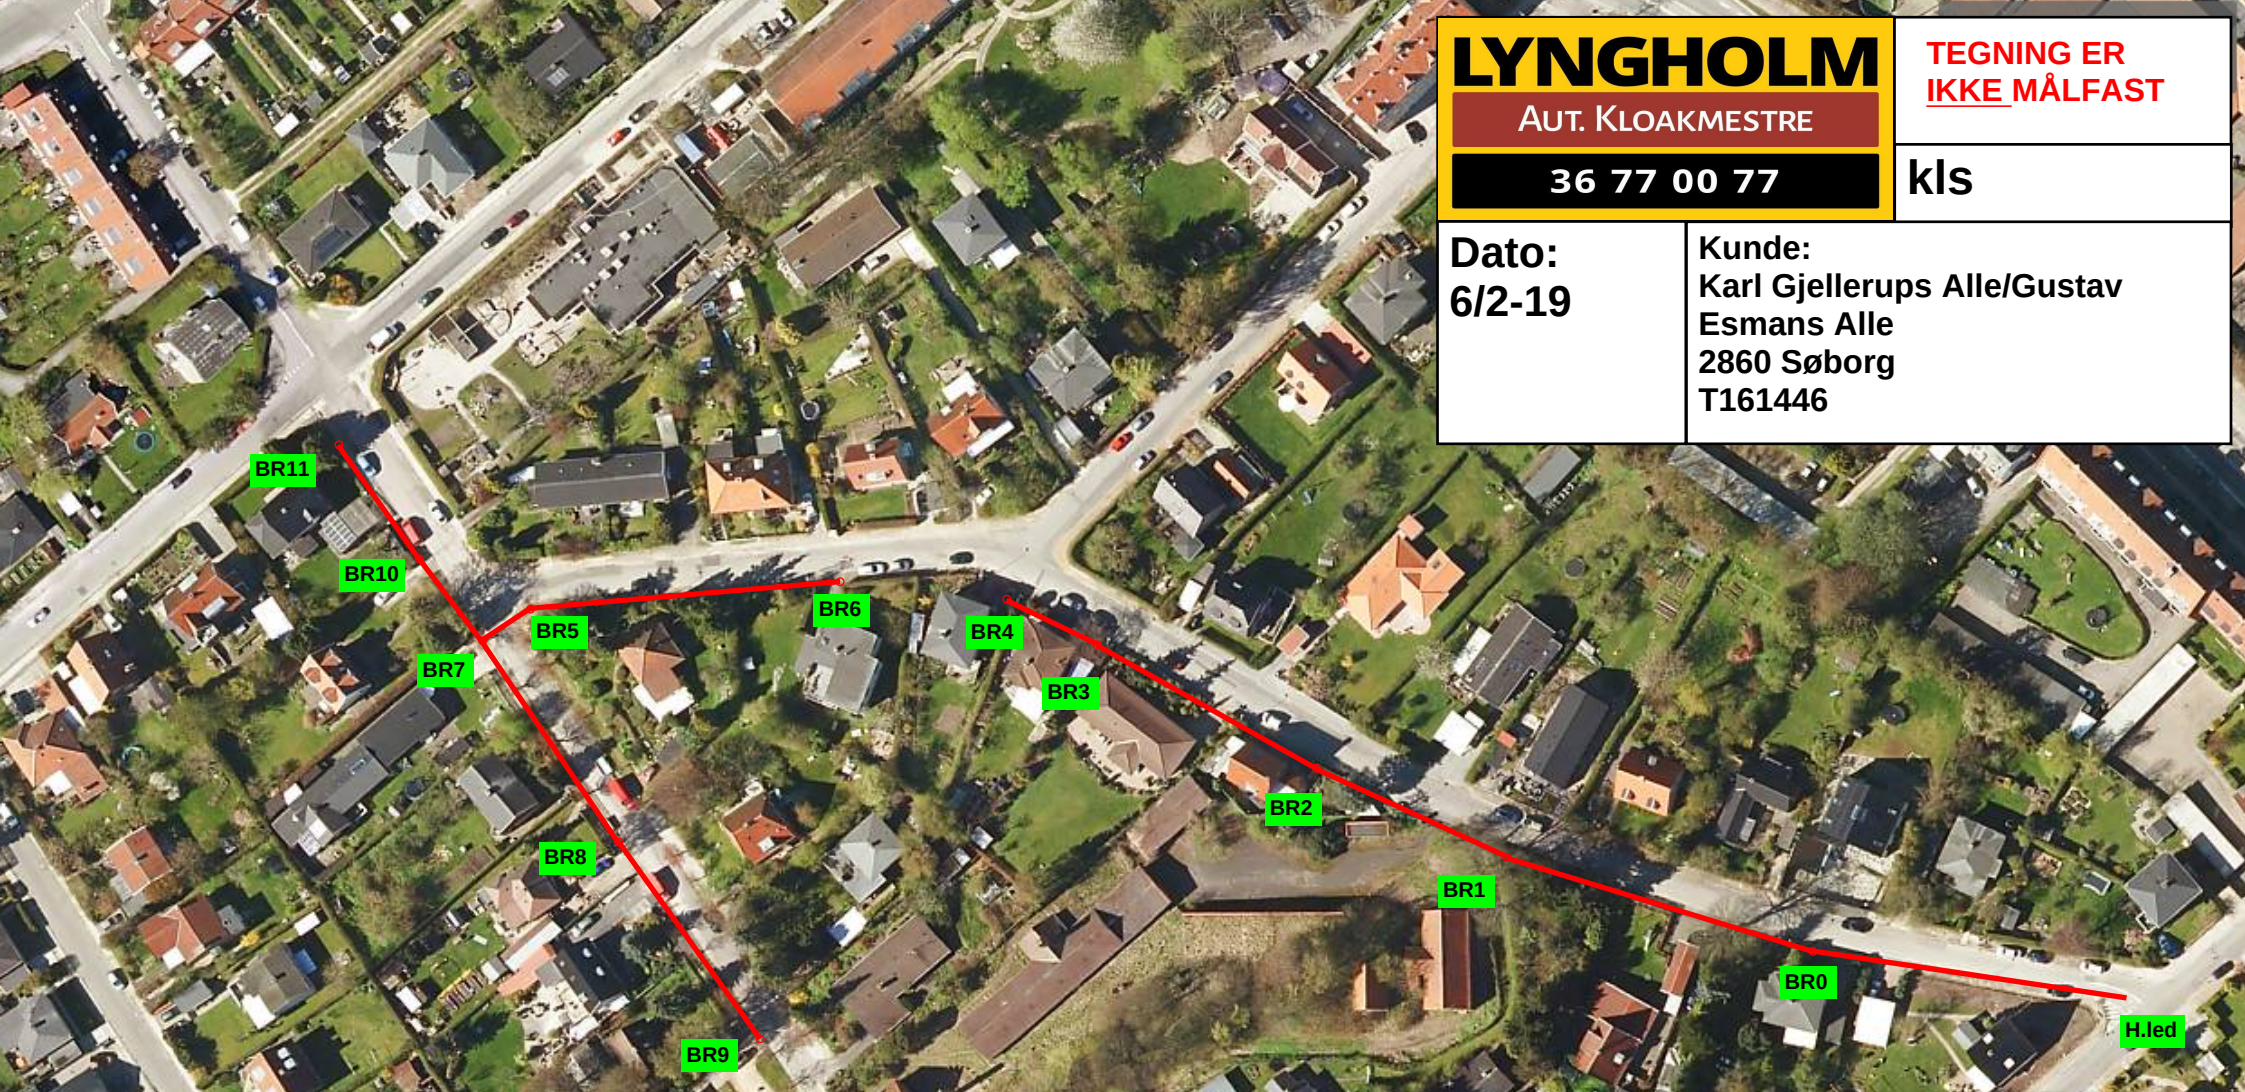

H.led

LYNGHOLM AUT. KLOAKMESTRE										LYNGHOLM TV-INSPEKTION ApS Avedøreholmen 58 · 2650 Hvidovre Telefon 36 77 00 77 · WWW.Lyngholm.dk										TV INSPEKTION									
Kundenavn : Hannedal Vejforening					Media : Harddisk					System : Fælles					Dato : 06-02-2019					Rapp. nr. : T161446 01									
Sagsnavn : Marit					Media-ID : LY19.9007					Spulet før : Ja					Brug : I brug					Firma : Lyngholm TV-Inspektion ApS									
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast					Insp.metode : Drejbart kamera					Medstrøms : Ja					Vejrlig : Tørvejr					Operatør : kls									
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER			
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			1		2		
00:00:12		0,00	ø250	S	Foring	S			0																	Start I BR0			
00:00:13		0,00																								D=3m grus			
		0,01																								fejl i skærmttekst vedr startpunkt			
00:00:18		0,50												BE										00 - 12	K	R			
00:00:34		0,50							10																				
00:01:06		1,40							20																				
00:01:23		1,50												BE								S1	00 - 12	K	R				
00:01:48		2,50							10																				
00:02:15		5,60																								uopskåret stik kl 9			
00:02:50		9,80							0																				
00:03:02		11,30							10																				
00:03:51		17,00							0																				
00:04:11		19,40							10																				
00:05:07	1_13A	26,40																OS					10						
00:05:20		26,90							0																				
00:05:50		28,60																								uopskåret stik kl 9			
00:05:58		29,00							10																				
00:06:24	1_17A	31,00																OS					12						
00:06:41		32,50							0																				
00:07:36		36,50							10																				
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :											
												Stikledn. (fra Br.)		Type :		Brønd				Punkt									
Tekstfil : Karl Gjellerups Alle_main.xml										Fysisk Indeks :		Nummer :		BR0				H.led											
Filmfil : H.led_BR1_06-02-2019_074337.mpg												4,1		Sted/Gade :		Karl Gjellerups Alle/Gustav Esmans Alle				Adresse-ID :									
Bemærkning :																													

Inspektions Fotos / Inspektion: 1

By:

Gade:

Dato:

Tæller:

Sektions navn:

Karl Gjellerups Alle/Gustav Esman

1

H.lod-BR0-1



Foto: 1_13A, Medie #: LY19.9007, 00:05:07
 26,4m, Opskåret stik klasse 1, urref 10



Foto: 1_17A, Medie #: LY19.9007, 00:06:24
 31m, Opskåret stik klasse 1, urref 12

Inspektions Fotos / Inspektion: 1

By:

Gade:

Dato:

Tæller:

Sektions navn:

Karl Gjellerups Alle/Gustav Esman

1

H.lod-BR0-1



Foto: 1_20A, Medie #: LY19.9007, 00:07:42
36,7m, Opskåret stik klasse 1,urref 2

LYNGHOLM

AUT. KLOAKMESTRE

LYNGHOLM TV-INSPEKTION ApS

Avedøreholmen 58 · 2650 Hvidovre

Telefon 36 77 00 77 · WWW.Lyngholm.dk

TV
INSPEKTION

Kundenavn : Hannedal Vejforening						Media : Harddisk				System : Fælles				Dato : 06-02-2019				Rapp. nr. : T161446 02									
Sagsnavn : Marit						Media-ID : LY19.9007				Spulet før : Ja				Brug : I brug				Firma : Lyngholm TV-Inspektion ApS									
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast						Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Ja				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : kls									
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER	
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			1		2
00:00:06		0,00	ø250	S	Foring	S			0																		Start I BR2
00:00:16		0,00																									D=3m
00:00:22		0,50												BE									S1	00 - 12	K	R	
00:00:31		0,90							10																		
00:01:01		3,00							0																		
00:01:19		4,70																									uopskåret stik kl 10
00:01:23		4,80							10																		
00:01:44		7,20												AF									05 - 07	S			
00:01:48	2_9A	7,40																OS					09				
00:02:03		10,20												AF									05 - 07	S			
00:02:11		11,20							0																		
00:02:40		13,30							10																		
00:02:49		13,80												AF									05 - 07	S			
00:02:57		14,40							0																		
00:03:36		18,30							10																		
00:03:41		18,40												AF									05 - 07	S			
00:03:53		20,20							0																		
00:04:46		24,10							10																		
00:05:05	2_19A	25,30																OS					01				
00:05:12		25,60												AF									05 - 07	S			
														Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :					
														Stikledn. (fra Br.)		Type :		Brønd				Brønd					
Tekstfil : Karl Gjellerups Alle_main.xml														Fysisk Indeks :		Nummer :		BR2				BR1					
Filmfil : BR1_BR2_06-02-2019_084724.mpg																4,5		Sted/Gade : Karl Gjellerups Alle/Gustav Esmans Alle				Adresse-ID :					
Bemærkning :																											



Kundenavn : Hannedal Vejforening						Media : Harddisk				System : Fælles				Dato : 06-02-2019				Rapp. nr. : T161446 02							
Sagsnavn : Marit						Media-ID : LY19.9007				Spulet før : Ja				Brug : I brug				Firma : Lyngholm TV-Inspektion ApS							
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast						Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Ja				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : kls							
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE 1 2	BEMÆRKNINGER
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			
00:05:21		26,80																							uopskåret stik kl 2
00:05:27		27,10												AF									05 - 07	S	
00:05:31		27,50							0																
00:07:32		34,40							10																
00:07:41		35,00												AF									05 - 07	S	
00:07:53		36,30													AF								05 - 07	P	
00:09:00		39,10							0																
00:09:17		40,00																							uopskåret stik kl 11
00:09:35	2_29A	40,70																OS					10		
		44,20																							brønd ikke synlig i terræn
00:10:23		44,20												BE								E1	00 - 12	K R	
00:10:25		44,20							0																Slut I BR1

		Rapporttype :	ID : 1	Startpunkt :	Slutpunkt :
		Stikledn. (fra Br.)	Type :	Brønd	Brønd
Tekstfil : Karl Gjellerups Alle_main.xml		Fysisk Indeks : 4,5	Nummer : BR2		BR1
Filmfil : BR1_BR2_06-02-2019_084724.mpg			Sted/Gade : Karl Gjellerups Alle/Gustav Esmans Alle	Adresse-ID :	
Bemærkning :					

Inspektions Fotos / Inspektion: 1

By:

Gade:

Dato:

Tæller:

Sektions navn:

Karl Gjellerups Alle/Gustav Esman

2

BR1-BR2-1



Foto: 2_9A, Medie #: LY19.9007, 00:01:48
7,4m, Opskåret stik klasse 1, urref 9



Foto: 2_19A, Medie #: LY19.9007, 00:05:05
25,3m, Opskåret stik klasse 1, urref 1

Inspektions Fotos / Inspektion: 1

By:

Gade:

Dato:

Tæller:

Sektions navn:

Karl Gjellerups Alle/Gustav Esman

2

BR1-BR2-1

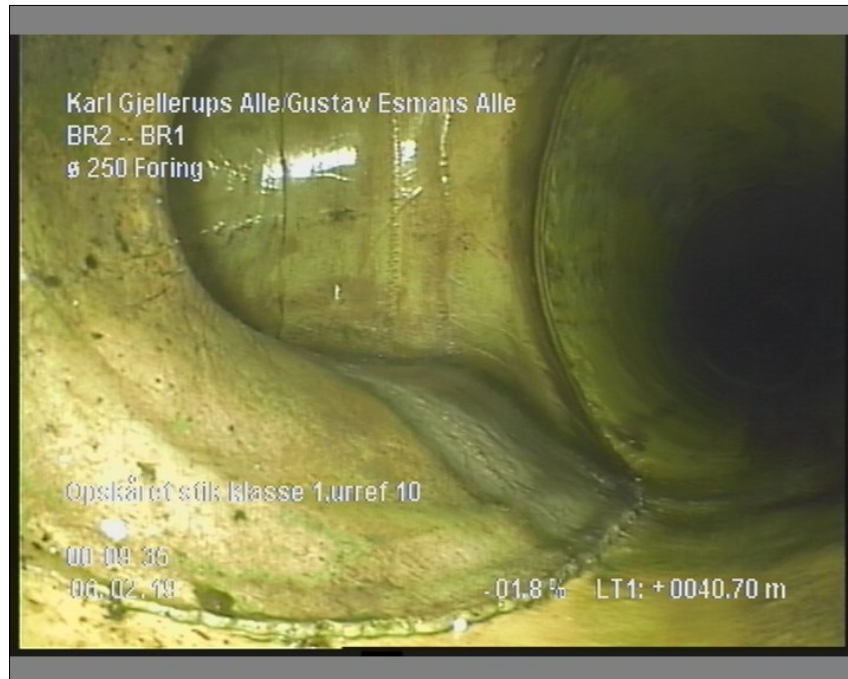


Foto: 2_29A, Medie #: LY19.9007, 00:09:35
40,7m, Opskåret stik klasse 1,urref 10

LYNGHOLM AUT. KLOAKMESTRE										LYNGHOLM TV-INSPEKTION ApS Avedøreholmen 58 · 2650 Hvidovre Telefon 36 77 00 77 · WWW.Lyngholm.dk																			
Kundenavn : Hannedal Vejforening					Media : Harddisk					System : Fælles					Dato : 06-02-2019					Rapp. nr. : T161446 03									
Sagsnavn : Marit					Media-ID : LY19.9007					Spulet før : Ja					Brug : I brug					Firma : Lyngholm TV-Inspektion ApS									
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast					Insp.metode : Drejbart kamera					Medstrøms : Ja					Vejrlig : Tørvejr					Operatør : kls									
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER			
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			1		2		
00:00:06		0,00	ø250	S	Foring	S			10																		Start I BR1		
00:00:59		0,50												BE									S1	00 - 12	K	R			
00:00:23		1,40							0																				
00:01:28		7,20							10																				
00:01:49		9,70												AF										05 - 07	S				
00:01:56		10,20																									spuler igen		
00:02:07		10,40																									uopskåret stik kl 10		
00:02:14		10,70												BE									E1	00 - 12	K	R			
00:02:23	3_9A	12,10																	OS					09					
00:02:34		13,60																									uopskåret stik kl 2		
00:02:39		13,70							0																				
00:02:49		14,80							10																				
00:03:03		16,70							0																				
00:03:55		23,90							10																				
00:04:28	3_15A	26,50																	OS					10					
00:04:38		27,20							0																				
00:05:23		29,20							10																				
00:06:05	3_18A	34,60																	OS					02					
00:06:39		36,60							0																				
00:07:34		43,40												BE										00 - 12	K	R			
														Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :							
														Stikledn. (fra Br.)		Type :		Brønd				Brønd							
Tekstfil : Karl Gjellerups Alle_main.xml														Fysisk Indeks :		Nummer :		BR1				BR0							
Filmfil : BR0_BR1_06-02-2019_091423.mpg																2,2		Sted/Gade : Karl Gjellerups Alle/Gustav Esmans Alle				Adresse-ID :							
Bemærkning :																													

LYNGHOLM AUT. KLOAKMESTRE										LYNGHOLM TV-INSPEKTION ApS Avedøreholmen 58 · 2650 Hvidovre Telefon 36 77 00 77 · WWW.Lyngholm.dk																			
Kundenavn : Hannedal Vejforening					Media : Harddisk					System : Fælles					Dato : 06-02-2019					Rapp. nr. : T161446 03									
Sagsnavn : Marit					Media-ID : LY19.9007					Spulet før : Ja					Brug : I brug					Firma : Lyngholm TV-Inspektion ApS									
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast					Insp.metode : Drejbart kamera					Medstrøms : Ja					Vejrlig : Tørvejr					Operatør : kls									
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER			
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	1	2	1	2				
00:07:40		44,10							10																				
00:07:45	3_22A	44,40																OS						10					
00:07:50		44,60							20																				
00:08:39		44,80																								spuler igen			
00:09:01		44,90							0																				
00:09:14		45,90							10																				
00:09:25		46,80							0																				
00:09:41		48,10							10																				
00:09:57		50,90							10																	Slut I BR0			
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :						Slutpunkt :									
										Stikledn. (fra Br.)		Type :		Brønd						Brønd									
Tekstfil : Karl Gjellerups Alle_main.xml										Fysisk Indeks :		Nummer :		BR1						BR0									
Filmfil : BR0_BR1_06-02-2019_091423.mpg												2,2		Sted/Gade : Karl Gjellerups Alle/Gustav Esmans Alle						Adresse-ID :									
Bemærkning :																													

Inspektions Fotos / Inspektion: 1

By:

Gade:

Dato:

Tæller:

Sektions navn:

Karl Gjellerups Alle/Gustav Esman

3

BR0-BR1-1

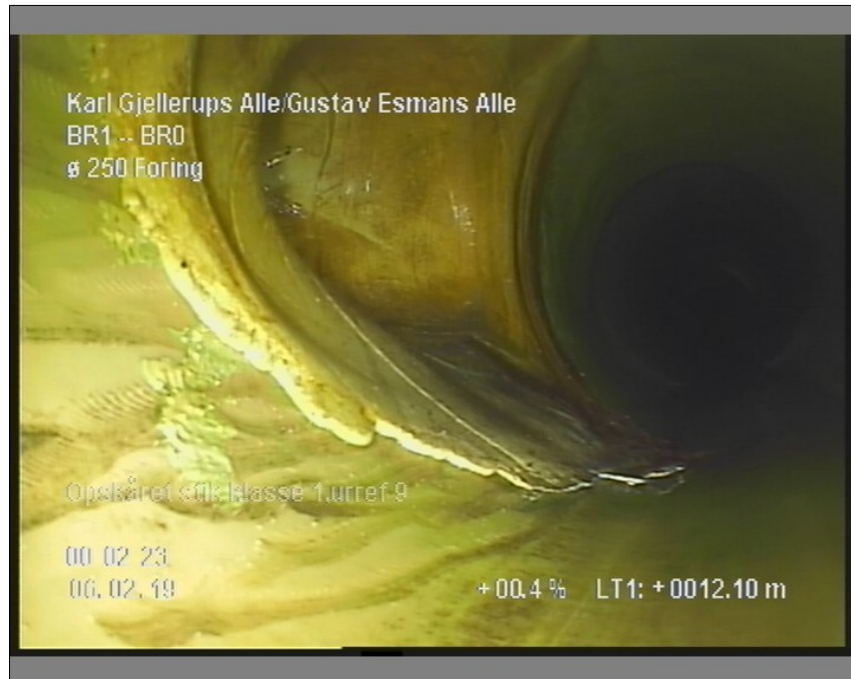


Foto: 3_9A, Medie #:: LY19.9007, 00:02:23
12,1m, Opskåret stik klasse 1,urref 9

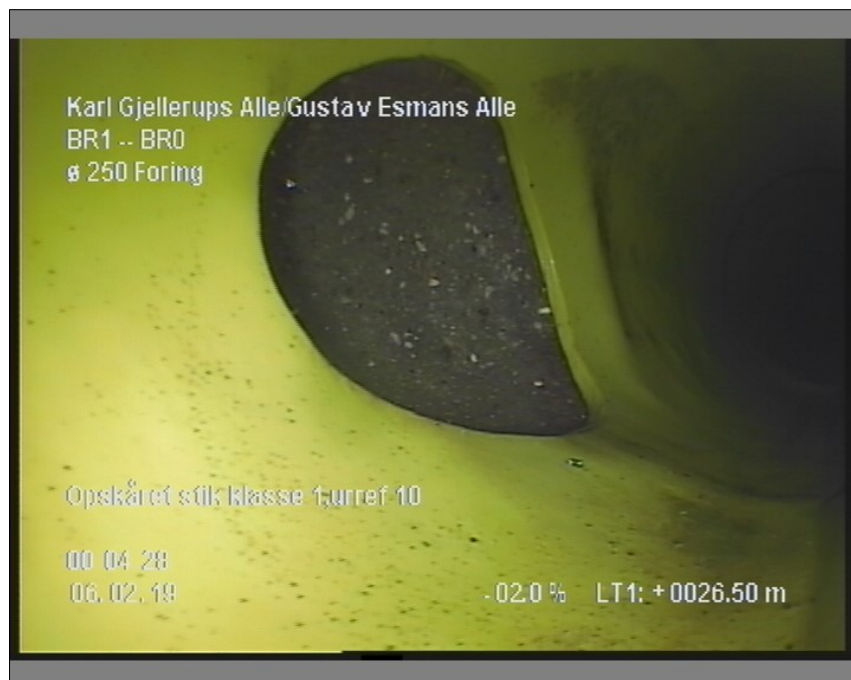


Foto: 3_15A, Medie #:: LY19.9007, 00:04:28
26,5m, Opskåret stik klasse 1,urref 10

Inspektions Fotos / Inspektion: 1

By:	Gade:	Dato:	Tæller:	Sektions navn:
	Karl Gjellerups Alle/Gustav Esman		3	BR0-BR1-1



Foto: 3_18A, Medie #: LY19.9007, 00:06:05
 34,6m, Opskåret stik klasse 1,urref 2



Foto: 3_22A, Medie #: LY19.9007, 00:07:45
 44,4m, Opskåret stik klasse 1,urref 10

LYNGHOLM

AUT. KLOAKMESTRE

LYNGHOLM TV-INSPEKTION ApS

Avedøreholmen 58 · 2650 Hvidovre

Telefon 36 77 00 77 · WWW.Lyngholm.dk

TV
INSPEKTION

Kundenavn : Hannedal Vejforening						Media : Harddisk				System : Fælles				Dato : 06-02-2019				Rapp. nr. : T161446 04																							
Sagsnavn : Marit						Media-ID : LY19.9007				Spulet før : Ja				Brug : I brug				Firma : Lyngholm TV-Inspektion ApS																							
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast						Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Ja				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : kls																							
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER															
00:00:06		0,00	ø250	S	Foring	S			0																Start I BR3																
00:00:09		0,00																							D=3,2m																
00:01:16		8,90												AF								S1	04 - 08	H	F																
00:01:30	4_4A	11,60																OS					09																		
00:02:01		17,40																							uopskåret stik kl 1																
00:02:55	4_6A	25,20																OS					02																		
00:04:41		30,50							10																																
00:05:15		31,90							0																																
00:06:19		35,00																							uopskåret stik kl 9																
00:06:40	4_10A	36,10																OS					09																		
00:06:59	4_11A	37,40																OS					02																		
00:10:47		48,40												AF								E1	04 - 08	H	F																
00:10:54		48,40							0																Slut I BR2																
																														Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :			
																														Stikledn. (fra Br.)		Type :		Brønd				Brønd			
																										Tekstfil : Karl Gjellerups Alle_main.xml				Fysisk Indeks :		Nummer :		BR3				BR2			
																										Filmfil : BR2_BR3_06-02-2019_101601.mpg				3,6		Sted/Gade :		Karl Gjellerups Alle/Gustav Esmans Alle				Adresse-ID :			
Bemærkning :																																									

Inspektions Fotos / Inspektion: 1

By:

Gade:

Dato:

Tæller:

Sektions navn:

Karl Gjellerups Alle/Gustav Esman

4

BR2-BR3-1

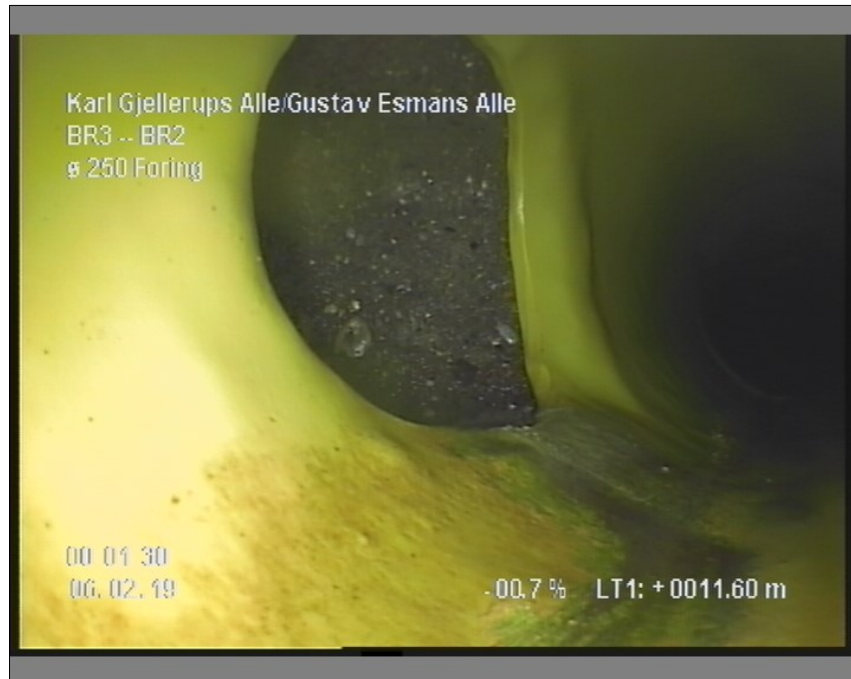


Foto: 4_4A, Medie #: LY19.9007, 00:01:30
11,6m, Opskåret stik klasse 1,urref 9

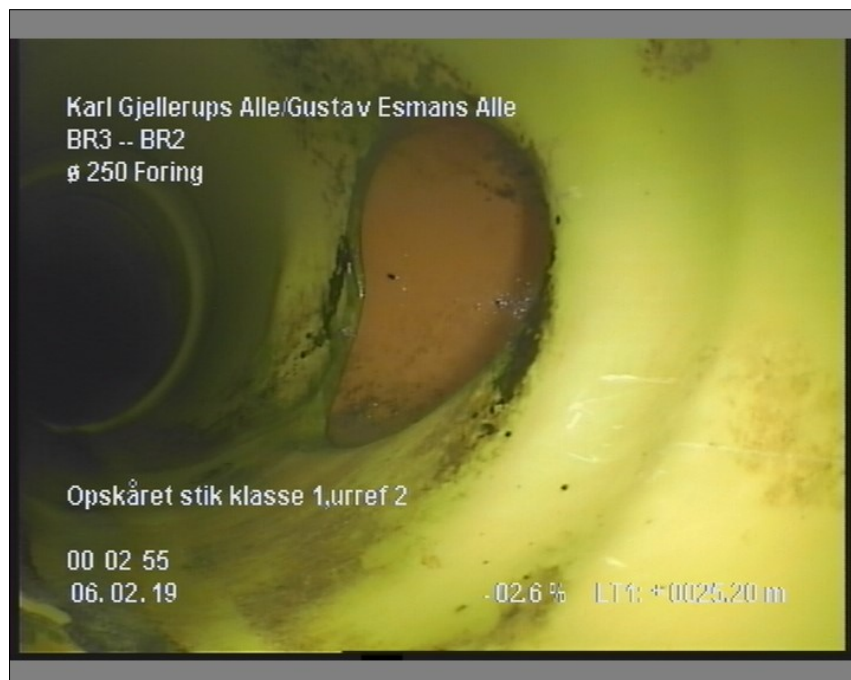


Foto: 4_6A, Medie #: LY19.9007, 00:02:55
25,2m, Opskåret stik klasse 1,urref 2

Inspektions Fotos / Inspektion: 1

By:

Gade:

Dato:

Tæller:

Sektions navn:

Karl Gjellerups Alle/Gustav Esman

4

BR2-BR3-1



Foto: 4_10A, Medie #: LY19.9007, 00:06:40
 36,1m, Opskåret stik klasse 1, urref 9



Foto: 4_11A, Medie #: LY19.9007, 00:06:59
 37,4m, Opskåret stik klasse 1, urref 2



Kundenavn : Hannedal Vejforening					Media : Harddisk					System : Fælles					Dato : 06-02-2019					Rapp. nr. : T161446 05						
Sagsnavn : Marit					Media-ID : LY19.9007					Spulet før : Ja					Brug : I brug					Firma : Lyngholm TV-Inspektion ApS						
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast					Insp.metode : Drejbart kamera					Medstrøms : Ja					Vejrlig : Tørvejr					Operatør : kls						
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4	1	2	1	2		
00:00:06		0,00	ø150	S	Foring	S			0																Start I BR4	
00:00:07		0,00																							D=1,1m	
00:02:05	5_3A	19,80																							stor fordybning kl 6	
00:02:20		20,20							0																Slut I BR3	

				Rapporttype :	ID : 1	Startpunkt :	Slutpunkt :
				Stikledn. (fra Br.)	Type :	Brønd	Brønd
Tekstfil : Karl Gjellerups Alle_main.xml				Fysisk Indeks :	Nummer :	BR4	BR3
Filmfil : BR3_BR4_06-02-2019_104945.mpg				0	Sted/Gade :	Karl Gjellerups Alle/Gustav Esmans Alle	Adresse-ID :
Bemærkning :							

By

Lyngholm TV-Inspektion ApS

Aveøreholmen 58

Hvidovre

Tel: 3677 007

Fax: 3677 1585

Email:

Inspektions Fotos / Inspektion: 1

By:

Gade:

Dato:

Tæller:

Sektions navn:

Karl Gjellerups Alle/Gustav Esman

5

BR3-BR4-1



Foto: 5_3A, Medie #: LY19.9007, 00:02:05
19,8m, Bemærkning

LYNGHOLM

AUT. KLOAKMESTRE

LYNGHOLM TV-INSPEKTION ApS

Avedøreholmen 58 · 2650 Hvidovre

Telefon 36 77 00 77 · WWW.Lyngholm.dk

TV
INSPEKTION

Kundenavn : Hannedal Vejforening						Media : Harddisk				System : Fælles				Dato : 06-02-2019				Rapp. nr. : T161446 06							
Sagsnavn : Marit						Media-ID : LY19.9007				Spulet før : Ja				Brug : I brug				Firma : Lyngholm TV-Inspektion ApS							
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast						Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : kls							
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE	BEMÆRKNINGER
00:00:06		0,00	ø250	S	Beton	S			0															Start I BR5	
00:00:14		0,00																						D=2,7m	
00:00:39	6_3A	0,50										OB								S1	00 - 12				
00:00:44		0,50								FS										S2		F			
00:00:48		0,90					D																	damp i ledning	
00:01:41	6_6A	5,90														GR					01				
00:02:10	6_7A	12,40														GR					09				
00:02:14		12,90									RB										00 - 12	C			
00:03:43	6_9A	33,50															PH				12				
00:04:24		40,60							10																
00:04:35	6_11A	41,90															PH				10				
00:04:40		42,40							0																
00:05:43		53,50											AF								05 - 07	P			
00:05:47	6_14A	53,60														GR					01			aflejringer i gren	
		59,70																						brønd ikke synlig i terræn	
00:06:48	6_15A	59,70										OB								E1	00 - 12				
00:06:50		59,70								FS										E2		F			
00:06:52		59,70							0															Slut I BR6	

				Rapporttype :	ID : 1	Startpunkt :	Slutpunkt :
				Stikledn. (fra Br.)	Type :	Brønd	Brønd
Tekstfil : Karl Gjellerups Alle_main.xml Filmfil : BR5_BR6_06-02-2019_112033.mpg				Fysisk Indeks :	Nummer :		BR6
				10	Sted/Gade : Karl Gjellerups Alle/Gustav Esmans Alle		Adresse-ID :
Bemærkning :							

Inspektions Fotos / Inspektion: 1

By:

Gade:

Dato:

Tæller:

Sektions navn:

Karl Gjellerups Alle/Gustav Esman

6

BR5-BR6-1



Foto: 6_3A, Medie #: LY19.9007, 00:00:39

0,5m, Overfladebeskadigelse klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Start



Foto: 6_6A, Medie #: LY19.9007, 00:01:41

5,9m, Grenrør klasse 0, urref 1

Inspektions Fotos / Inspektion: 1

By:

Gade:

Dato:

Tæller:

Sektions navn:

Karl Gjellerups Alle/Gustav Esman

6

BR5-BR6-1

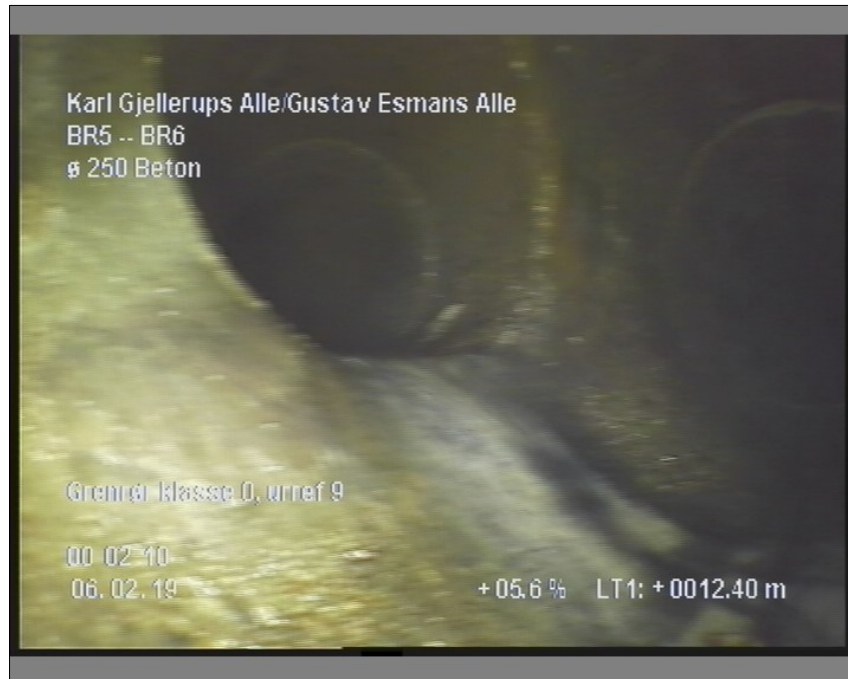


Foto: 6_7A, Medie #: LY19.9007, 00:02:10
12,4m, Grenrør klasse 0, urref 9



Foto: 6_9A, Medie #: LY19.9007, 00:03:43
33,5m, Påhugget stik klasse 1, urref 12

Inspektions Fotos / Inspektion: 1

By:

Gade:

Dato:

Tæller:

Sektions navn:

Karl Gjellerups Alle/Gustav Esman

6

BR5-BR6-1

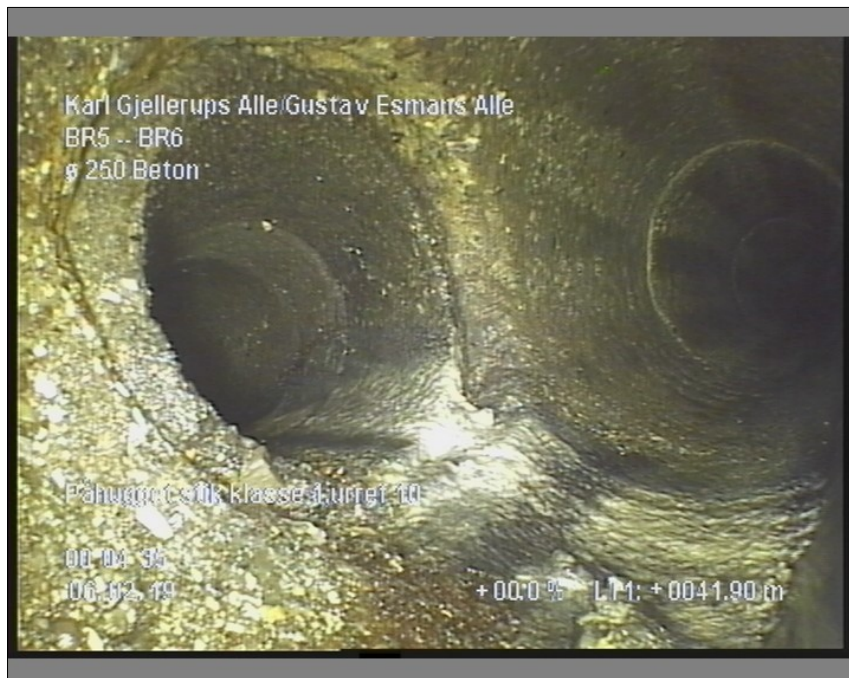


Foto: 6_11A, Medie #: LY19.9007, 00:04:35
 41,9m, Påhugget stik klasse 1, urref 10



Foto: 6_14A, Medie #: LY19.9007, 00:05:47
 53,6m, Grenrør klasse 0, urref 1

Inspektions Fotos / Inspektion: 1

By:

Gade:

Dato:

Tæller:

Sektions navn:

Karl Gjellerups Alle/Gustav Esman

6

BR5-BR6-1

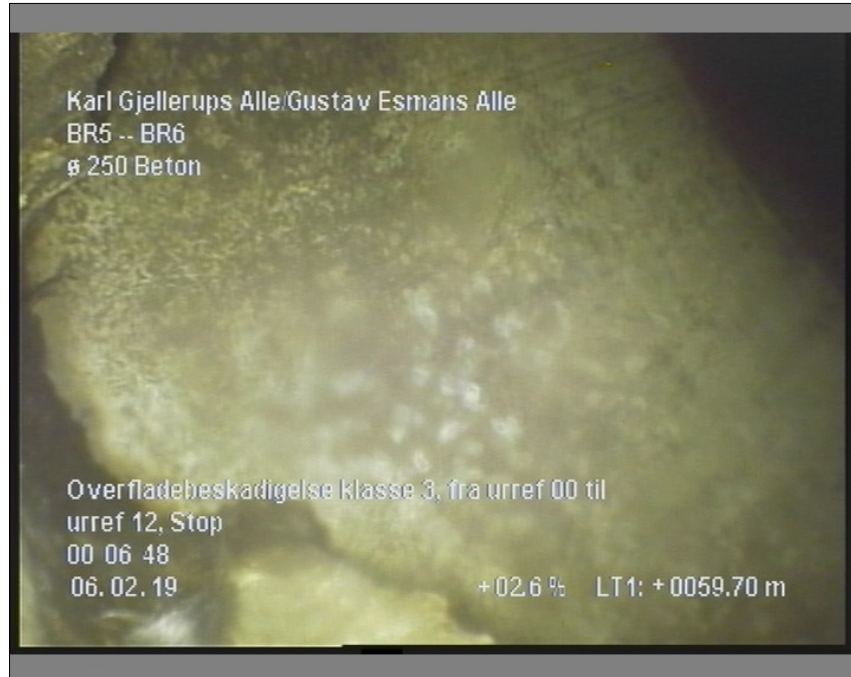


Foto: 6_15A, Medie #:: LY19.9007, 00:06:48

59,7m, Overfladebeskadigelse klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Stop

LYNGHOLM

AUT. KLOAKMESTRE

LYNGHOLM TV-INSPEKTION ApS

Avedøreholmen 58 · 2650 Hvidovre

Telefon 36 77 00 77 · WWW.Lyngholm.dk

TV
INSPEKTION

Kundenavn : Hannedal Vejforening						Media : Harddisk				System : Fælles				Dato : 06-02-2019				Rapp. nr. : T161446 07							
Sagsnavn : Marit						Media-ID : LY19.9007				Spulet før : Ja				Brug : I brug				Firma : Lyngholm TV-Inspektion ApS							
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast						Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Ja				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : kls							
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE 1 2	BEMÆRKNINGER
00:00:06		0,00	ø250	S	Beton	S			0															Start I BR6	
00:00:15	7_2A	0,60																		S1	00 - 12				
00:00:30		0,70								FS										S2		F			
00:00:40		1,80							10																
00:01:20		6,00							0																
00:01:41	7_6A	9,40															GR				11				
00:01:53	7_7A	9,40												IN							10 - 11	R			
00:02:08		11,20							10																
00:02:18	7_9A	12,90												OB						E1	00 - 12				
00:02:21		12,90								FS										E2		F			
00:02:22		12,90							10															Slut I BR7	
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :							
										Stikledn. (fra Br.)		Type :		Brønd				Brønd							
Tekstfil : Karl Gjellerups Alle_main.xml										Fysisk Indeks :		Nummer :		BR6				BR7							
Filmfil : BR7_BR6_06-02-2019_115241.mpg												10		Sted/Gade : Karl Gjellerups Alle/Gustav Esmans Alle				Adresse-ID :							
Bemærkning :																									

Inspektions Fotos / Inspektion: 1

By:

Gade:

Dato:

Tæller:

Sektions navn:

Karl Gjellerups Alle/Gustav Esman

7

BR7-BR6-1



Foto: 7_2A, Medie #: LY19.9007, 00:00:15

0,6m, Overfladebeskadigelse klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Start

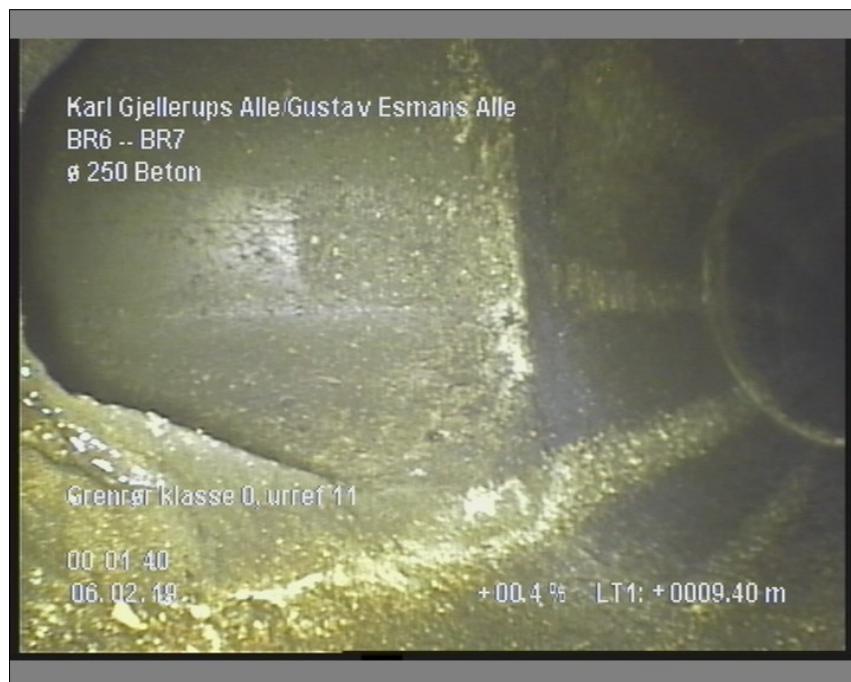


Foto: 7_6A, Medie #: LY19.9007, 00:01:41

9,4m, Grenrør klasse 0, urref 11

Inspektions Fotos / Inspektion: 1

By:	Gade:	Dato:	Tæller:	Sektions navn:
	Karl Gjellerups Alle/Gustav Esman		7	BR7-BR6-1

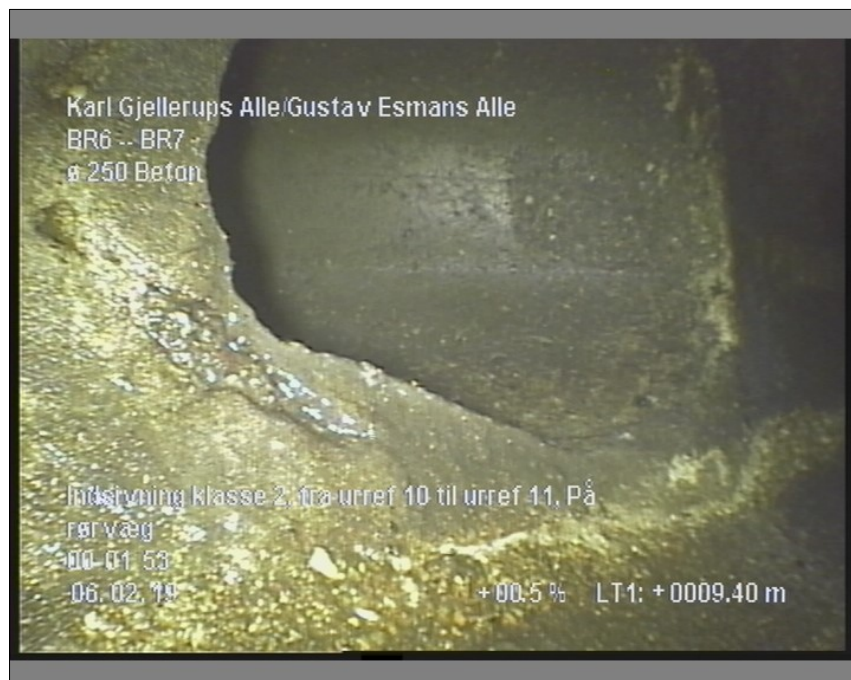


Foto: 7_7A, Medie #: LY19.9007, 00:01:53
 9,4m, Indsivning klasse 2, fra urref 10 til urref 11, På rør væg



Foto: 7_9A, Medie #: LY19.9007, 00:02:18
 12,9m, Overfladebeskadigelse klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Stop

LYNGHOLM

AUT. KLOAKMESTRE

LYNGHOLM TV-INSPEKTION ApS

Avedøreholmen 58 · 2650 Hvidovre

Telefon 36 77 00 77 · WWW.Lyngholm.dk

TV
INSPEKTION

Kundenavn : Hannedal Vejforening						Media : Harddisk				System : Fælles				Dato : 06-02-2019				Rapp. nr. : T161446 08									
Sagsnavn : Marit						Media-ID : LY19.9007				Spulet før : Ja				Brug : I brug				Firma : Lyngholm TV-Inspektion ApS									
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast						Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Ja				Vejrlig : Tørvej				Operatør : kls									
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER	
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			1		2
00:00:06		0,00	ø250	S	Beton	S			0																	Start I BR8	
00:00:07		0,00																								D=2,8m	
00:00:16		0,50							10																		
00:00:22		0,50									OB										S1	00 - 12					
00:00:35		0,70								FS											S2		F				
00:01:48	8_6A	6,30													FO							02 - 06	F				
00:02:16	8_7A	9,20															GR					10					
00:02:24		10,10							0																		
00:02:31		11,10							10																		
00:02:43		12,90												RØ								09	F				
00:02:50		13,80							0																		
00:03:04		16,00									OB										E1	00 - 12					
00:03:05	8_13A	16,00										OB									S3	00 - 12					
00:03:14	8_14A	17,30															GR					09					
00:03:28		19,20							10																		
00:03:37		20,40							0																		
00:03:48		21,20												BE								02 - 03	U	R			
00:04:50		33,30							10																		
00:05:15		37,10							0																		
00:05:39		42,10							10																		
														Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :					
														Stikledn. (fra Br.)		Type :		Brønd				Brønd					
Tekstfil : Karl Gjellerups Alle_main.xml														Fysisk Indeks :		Nummer :		BR8				BR7					
Filmfil : BR7_BR8_06-02-2019_131348.mpg																10		Sted/Gade : Karl Gjellerups Alle/Gustav Esmans Alle				Adresse-ID :					
Bemærkning :																											



Kundenavn : Hannedal Vejforening					Media : Harddisk					System : Fælles					Dato : 06-02-2019					Rapp. nr. : T161446 08						
Sagsnavn : Marit					Media-ID : LY19.9007					Spulet før : Ja					Brug : I brug					Firma : Lyngholm TV-Inspektion ApS						
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast					Insp.metode : Drejbart kamera					Medstrøms : Ja					Vejrlig : Tørvejr					Operatør : kls						
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER
1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	1	2		
00:05:49		43,50							0																	
00:05:56		44,50							FS												E2		F			
00:05:57	8_23A	44,50										OB									E3	00 - 12				
00:05:59		44,50							0															Slut I BR7		

		Rapporttype :	ID : 1	Startpunkt :	Slutpunkt :
		Stikledn. (fra Br.)	Type :	Brønd	Brønd
Tekstfil : Karl Gjellerups Alle_main.xml		Fysisk Indeks :	Nummer : BR8		BR7
Filmfil : BR7_BR8_06-02-2019_131348.mpg		10	Sted/Gade : Karl Gjellerups Alle/Gustav Esmans Alle		Adresse-ID :
Bemærkning :					

Inspektions Fotos / Inspektion: 1

By:

Gade:

Dato:

Tæller:

Sektions navn:

Karl Gjellerups Alle/Gustav Esman

8

BR7-BR8-1



Foto: 8_6A, Medie #: LY19.9007, 00:01:48

6,3m, Forhindring klasse 3, fra urref 2 til urref 6, Fastklemt i samling



Foto: 8_7A, Medie #: LY19.9007, 00:02:16

9,2m, Grenrør klasse 0, urref 10

Inspektions Fotos / Inspektion: 1

By:

Gade:

Dato:

Tæller:

Sektions navn:

Karl Gjellerups Alle/Gustav Esmans

8

BR7-BR8-1

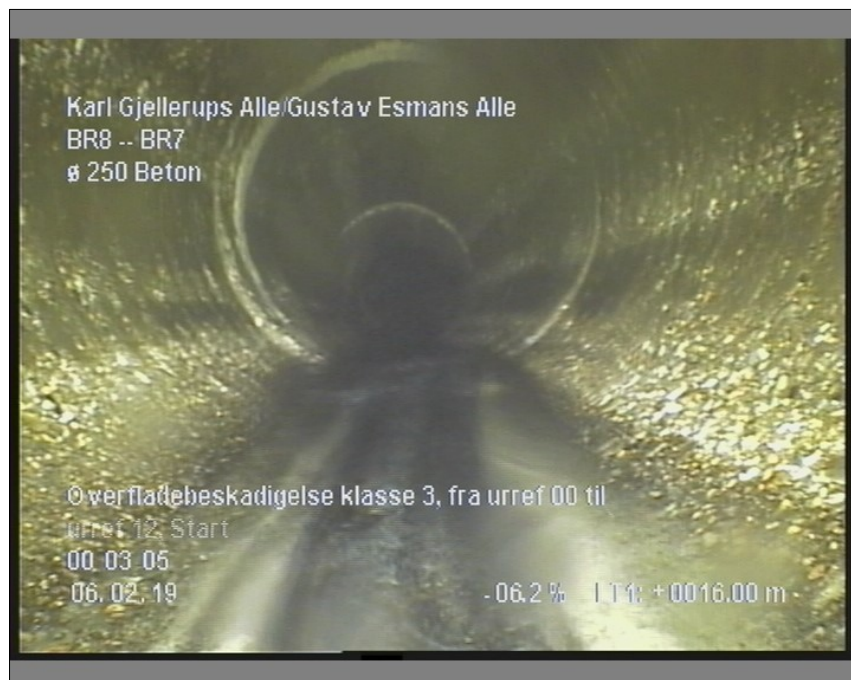


Foto: 8_13A, Medie #: LY19.9007, 00:03:05
 16m, Overfladebeskadigelse klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Start



Foto: 8_14A, Medie #: LY19.9007, 00:03:14
 17,3m, Grenrør klasse 0, urref 9

Inspektions Fotos / Inspektion: 1

By:

Gade:

Dato:

Tæller:

Sektions navn:

Karl Gjellerups Alle/Gustav Esman

8

BR7-BR8-1

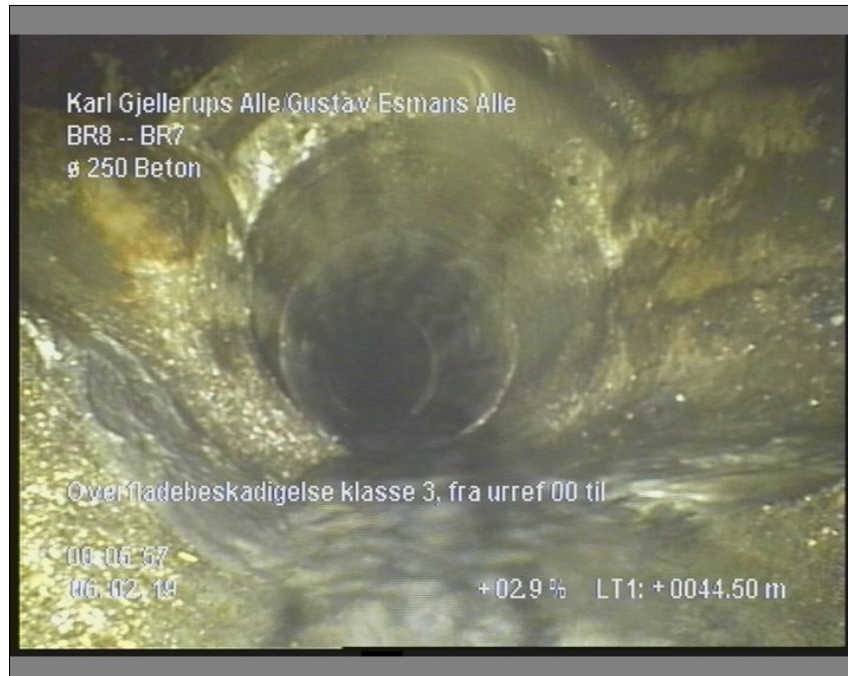


Foto: 8_23A, Medie #: LY19.9007, 00:05:57

44,5m, Overfladebeskadigelse klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Stop

LYNGHOLM

AUT. KLOAKMESTRE

LYNGHOLM TV-INSPEKTION ApS

Avedøreholmen 58 · 2650 Hvidovre

Telefon 36 77 00 77 · WWW.Lyngholm.dk

TV
INSPEKTION

Kundenavn : Hannedal Vejforening						Media : Harddisk				System : Fælles				Dato : 06-02-2019				Rapp. nr. : T161446 09							
Sagsnavn : Marit						Media-ID : LY19.9007				Spulet før : Ja				Brug : I brug				Firma : Lyngholm TV-Inspektion ApS							
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast						Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Ja				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : kls							
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE 1 2	BEMÆRKNINGER
00:00:07		0,00	ø250	S	Beton	S			0															Start I BR7	
00:00:11		0,00																						rotte set i kloak	
00:00:14		0,00																						banket defekt	
00:00:33	9_4A	0,80										OB								S1	00 - 12				
00:00:38		0,90								FS										S2		F			
00:00:43		1,30											AF								05 - 07	H	F		
00:00:47		1,70									FS											F			
00:01:04		4,60							10																
00:01:14		6,20							0																
00:01:25		7,50								RB											03 - 09	C			
00:02:00		11,60								RB											00 - 12	C			
00:02:43		14,80											BE								03 - 04	U	S		
00:02:54		15,50											BE						S3	03 - 09	U	S			
00:03:29		19,50											RØ								07	F			
00:03:33		19,60											BE						E3	03 - 09	U	S			
00:04:00	9_16A	20,90										OB							E1	00 - 12					
00:04:02		20,90								FS									E2		F				
00:04:03		20,90																						brønd ikke synlig i terræn	
00:04:05		20,90							0																Slut I BR10

				Rapporttype :	ID : 1	Startpunkt :	Slutpunkt :
				Stikledn. (fra Br.)	Type :	Brønd	Brønd
Tekstfil : Karl Gjellerups Alle_main.xml				Fysisk Indeks :	Nummer :	BR7	BR10
				10	Sted/Gade :	Karl Gjellerups Alle/Gustav Esmans Alle	Adresse-ID :
Bemærkning :							

Inspektions Fotos / Inspektion: 1

By:

Gade:

Dato:

Tæller:

Sektions navn:

Karl Gjellerups Alle/Gustav Esman

9

BR10-BR7-1

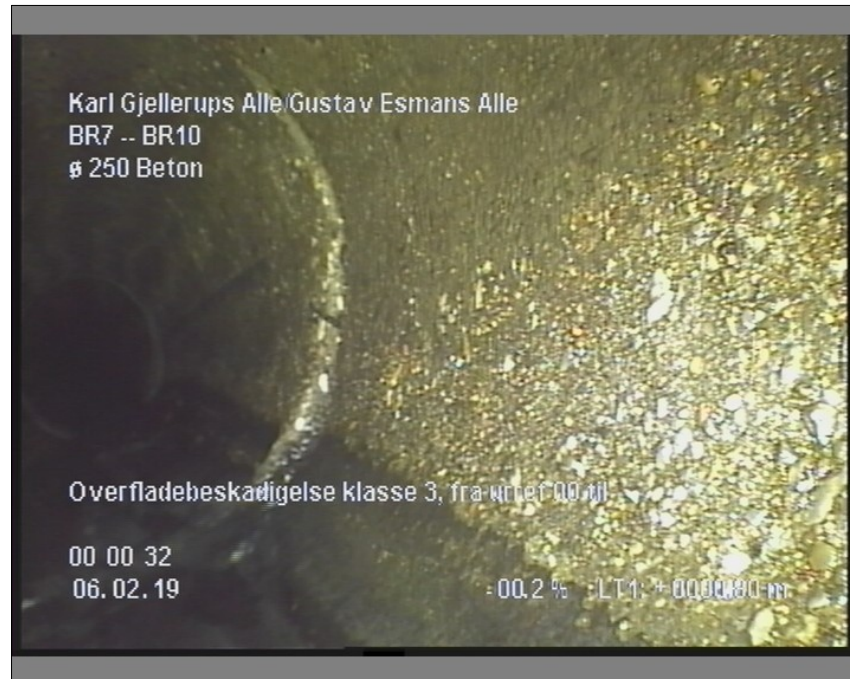


Foto: 9_4A, Medie #: LY19.9007, 00:00:33

0,8m, Overfladebeskadigelse klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Start

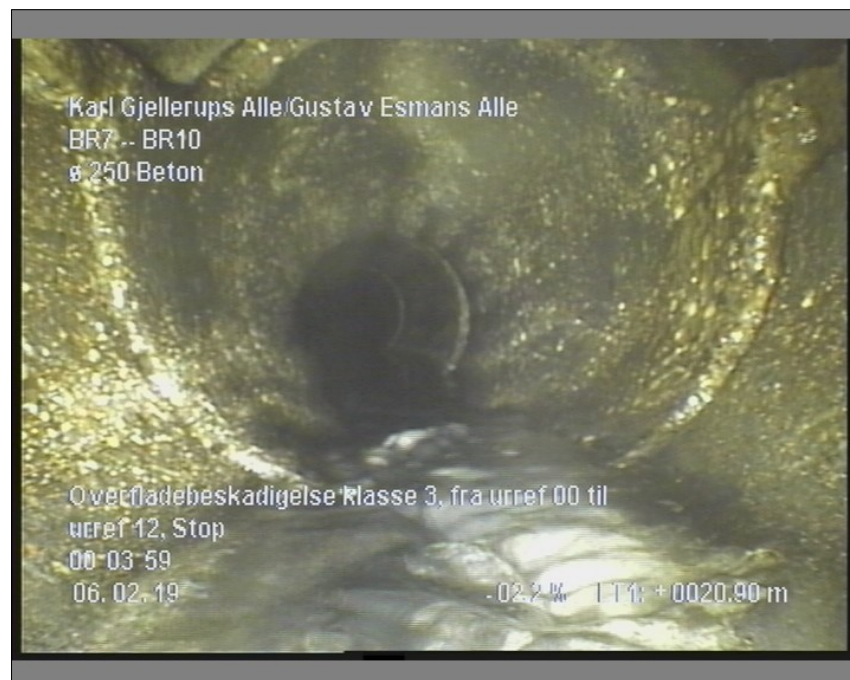


Foto: 9_16A, Medie #: LY19.9007, 00:04:00

20,9m, Overfladebeskadigelse klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Stop

LYNGHOLM

AUT. KLOAKMESTRE

LYNGHOLM TV-INSPEKTION ApS

Avedøreholmen 58 · 2650 Hvidovre

Telefon 36 77 00 77 · WWW.Lyngholm.dk

TV
INSPEKTION

Kundenavn : Hannedal Vejforening						Media : Harddisk				System : Fælles				Dato : 06-02-2019				Rapp. nr. : T161446 10								
Sagsnavn : Marit						Media-ID : LY19.9007				Spulet før : Ja				Brug : I brug				Firma : Lyngholm TV-Inspektion ApS								
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast						Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Ja				Vejrlig : Tørvej				Operatør : kls								
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE		BEMÆRKNINGER
										1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			1	
00:00:06		0,00	ø250	S	Beton	S			0																	Start I BR10
00:00:15	10_2A	0,50										OB											S1	00 - 12		
00:00:21		0,70							10																	
00:00:25		1,00									FS														Å	
00:00:36		1,90								FS												S2		F		
00:00:50		3,40									FS													F		
00:01:51		11,70													BE									02 - 04	U R	
00:02:00		12,50												BE										03 - 09	U R	
00:02:08		13,30												BE								S3	2 - 10	U R		
00:03:26		20,50									FS														Å	
00:03:41		21,70												BE									E3	02 - 10	U R	
00:04:38		32,00							10																	
00:04:57	10_13	34,10										OB											E1	00 - 12		
00:04:58		34,10								FS													E2		F	
00:05:00		34,10							10																	Slut I BR11
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :								
										Stikledn. (fra Br.)		Type :		Brønd				Brønd								
Tekstfil : Karl Gjellerups Alle_main.xml										Fysisk Indeks :		Nummer :		BR10				BR11								
Filmfil : BR11_BR10_06-02-2019_133350.mpg												10		Sted/Gade : Karl Gjellerups Alle/Gustav Esmans Alle				Adresse-ID :								
Bemærkning :																										

Inspektions Fotos / Inspektion: 1

By:

Gade:

Dato:

Tæller:

Sektions navn:

Karl Gjellerups Alle/Gustav Esmans Alle

10

BR11-BR10-1

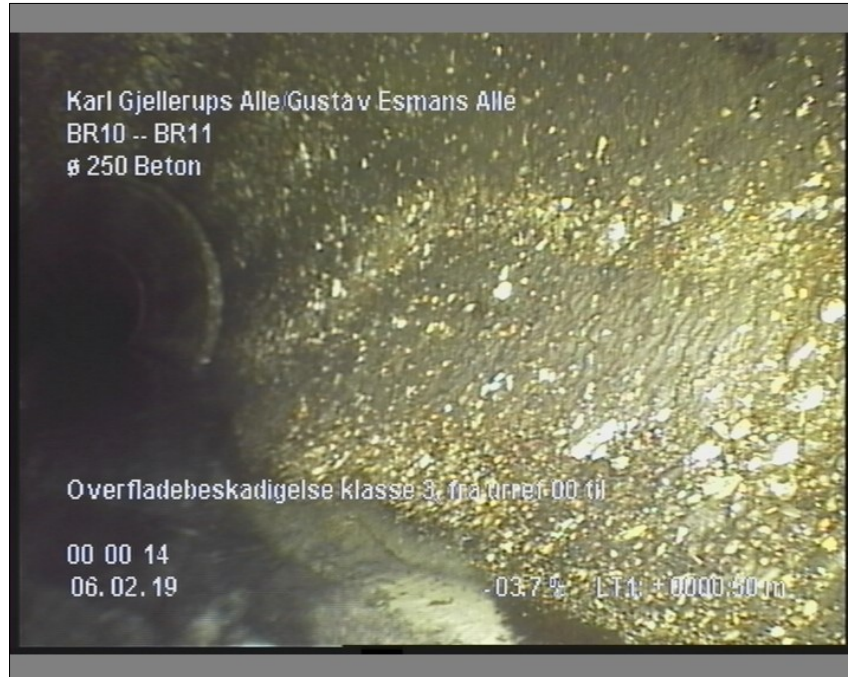


Foto: 10_2A, Medie #: LY19.9007, 00:00:15
0,5m, Overfladebeskadigelse klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Start



Foto: 10_13A, Medie #: LY19.9007, 00:04:57
34,1m, Overfladebeskadigelse klasse 3, fra urref 00 til urref 12, Stop

LYNGHOLM

AUT. KLOAKMESTRE

LYNGHOLM TV-INSPEKTION ApS

Avedøreholmen 58 · 2650 Hvidovre

Telefon 36 77 00 77 · WWW.Lyngholm.dk

TV
INSPEKTION

Kundenavn : Hannedal Vejforening						Media : Harddisk				System : Fælles				Dato : 06-02-2019				Rapp. nr. : T161446 11							
Sagsnavn : Marit						Media-ID : LY19.9007				Spulet før : Ja				Brug : I brug				Firma : Lyngholm TV-Inspektion ApS							
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast						Insp.metode : Drejbart kamera				Medstrøms : Nej				Vejrlig : Tørvejr				Operatør : kls							
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE 1 2	BEMÆRKNINGER
00:00:06		0,00	ø250	S	Beton	S			0															Start I BR8	
00:00:16		0,50									OB									S1	00 - 12				
00:00:20		0,50								FS										S2		F			
00:01:03		7,60											BE								11 - 01	U R			
00:01:09	11_5A	8,20														GR					03				
00:01:30		11,00									FS											F			
00:01:34	11_7A	11,20														GR					10				
00:02:45		22,40											BE								11 - 05	U R			
00:02:57	11_9A	23,90															PH				11				
00:03:39	11_10	23,90																						er i tvivl om der er hul ud	
00:03:48		24,00											AF								05 - 07	H F			
00:04:22	11_12	27,90														GR					02				
00:04:30		29,00											BE								08 - 11	U R			
00:04:51		33,10											BE								11 - 04	U R			
00:05:01		34,60											BE								12 - 05	U R			
00:05:34		40,90							10																
00:05:45		42,70							0																
00:05:48		42,90									FS											Å			
00:06:05		44,70										OB							E1	00 - 12					
00:06:07		44,70								FS									E2		F				
													Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :				Slutpunkt :				
													Stikledn. (fra Br.)		Type :		Brønd				Brønd				
Tekstfil : Karl Gjellerups Alle_main.xml													Fysisk Indeks :		Nummer :		BR8				BR9				
Filmfil : BR8_BR9_06-02-2019_134800.mpg															7,2		Sted/Gade : Karl Gjellerups Alle/Gustav Esmans Alle				Adresse-ID :				
Bemærkning :																									

LYNGHOLM AUT. KLOAKMESTRE										LYNGHOLM TV-INSPEKTION ApS Avedøreholmen 58 · 2650 Hvidovre Telefon 36 77 00 77 · WWW.Lyngholm.dk										TV INSPEKTION 									
Kundenavn : Hannedal Vejforening					Media : Harddisk					System : Fælles					Dato : 06-02-2019					Rapp. nr. : T161446 11									
Sagsnavn : Marit					Media-ID : LY19.9007					Spulet før : Ja					Brug : I brug					Firma : Lyngholm TV-Inspektion ApS									
Inspektionsårsag : Driftspleje/Vedligehold./Fast					Insp.metode : Drejbart kamera					Medstrøms : Nej					Vejrlig : Tørvejr					Operatør : kls									
MPEG TÆLLER	FOTO NR.	AFSTAND (m)	DIM. (mm)	BST	MATERIALE	BST	MÅLING	BST	VAN (%)	RØR				DRIFT				KONSTRUKTION				KONT. OBS.	URREF. FRA-TIL	TYPE 1 2	BEMÆRKNINGER				
00:06:09		44,70							0	1	2	3	4	1	2	3	4	0	1	2	3	4			Slut I BR9				
										Rapporttype :		ID : 1		Startpunkt :					Slutpunkt :										
										Stikledn. (fra Br.)		Type :					Brønd					Brønd							
Tekstfil : Karl Gjellerups Alle_main.xml										Fysisk Indeks :		Nummer :		BR8					BR9										
Filmfil : BR8_BR9_06-02-2019_134800.mpg												7,2		Sted/Gade : Karl Gjellerups Alle/Gustav Esmans Alle					Adresse-ID :										
Bemærkning :																													

Inspektions Fotos / Inspektion: 1

By:

Gade:

Dato:

Tæller:

Sektions navn:

Karl Gjellerups Alle/Gustav Esman

11

BR8-BR9-1



Foto: 11_5A, Medie #: LY19.9007, 00:01:09
8,2m, Grenrør klasse 0, urref 3



Foto: 11_7A, Medie #: LY19.9007, 00:01:34
11,2m, Grenrør klasse 0, urref 10

Inspektions Fotos / Inspektion: 1

By:

Gade:

Dato:

Tæller:

Sektions navn:

Karl Gjellerups Alle/Gustav Esman

11

BR8-BR9-1

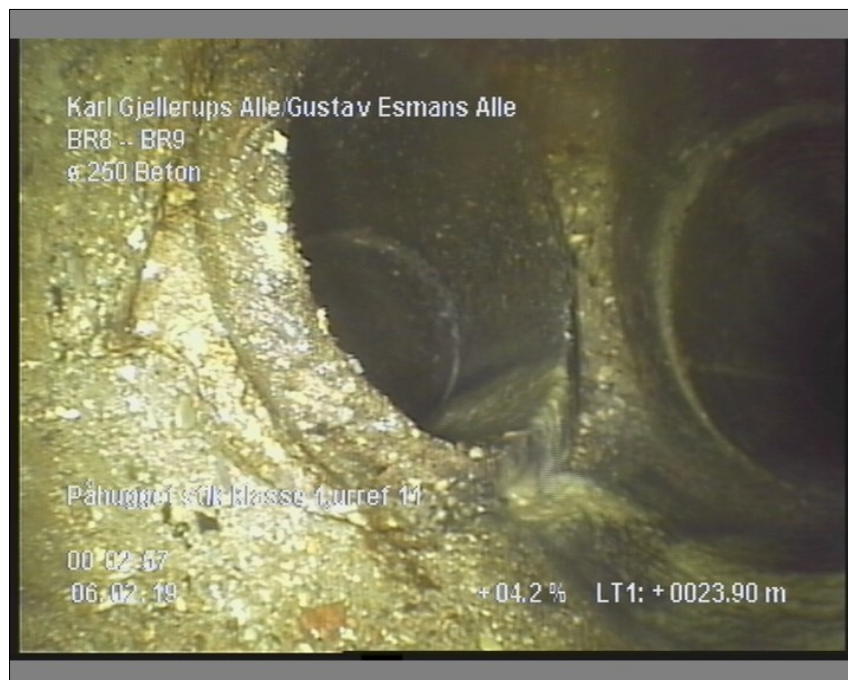


Foto: 11_9A, Medie #:: LY19.9007, 00:02:57
 23,9m, Påhugget stik klasse 1,urref 11



Foto: 11_10A, Medie #:: LY19.9007, 00:03:39
 23,9m, Bemærkning

Inspektions Fotos / Inspektion: 1

By:

Gade:

Dato:

Tæller:

Sektions navn:

Karl Gjellerups Alle/Gustav Esman

11

BR8-BR9-1



Foto: 11_12A, Medie #:: LY19.9007, 00:04:22
27,9m, Grenrør klasse 0, urref 2